



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

# KIM LOẠI

- PHƯƠNG PHÁP THỦ UỐN VÀ ĐẬP Ở NHIỆT ĐỘ THẤP
- PHƯƠNG PHÁP THỦ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ CAO

TCVN 3939 – 84 + TCVN 3940 – 84

HÀ NỘI

*Cơ quan biên soạn:*

Trường đại học Bách khoa Hà nội

*Cơ quan đề nghị ban hành:*

Bộ Đại học  
và Trung học chuyên nghiệp

*Cơ quan trình duyệt:*

Tổng cục Tiêu chuẩn – đo lường – Chất lượng  
Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

*Cơ quan xét duyệt và ban hành:*

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 327/QĐ ngày 21 tháng 9 năm 1984.

## KIM LOẠI

Phương pháp thử uốn và đập  
ở nhiệt độ thấp

Металлы.

Метод испытания на  
ударный изгиб при  
пониженных темпера-  
турах

METALS.

Method for testing the  
impact strength at low  
temperature

TCVN

3939-84

Khuyến khích  
áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử uốn và đập c  
kim loại đối với những mẫu có mặt cắt hình vuông, mỗi c  
10 mm và chiều dài 50 mm ở nhiệt độ thấp đến âm 120°C.

### 1. THUẬT NGỮ, ĐỊNH NGHĨA VÀ KÝ HIỆU

1.1. Các thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu dùng trong ti  
chuẩn này phải phù hợp với điều 1 của TCVN 312-84

1.2. Nhiệt độ thử  $t^{\circ}\text{C}$ —nhiệt độ của mẫu thử tại thời điểm  
mẫu bị phá hủy.

1.3. Đề ký hiệu công và đập và độ dai và đập khi thử m  
nhiệt độ thấp, thường ghi các chữ số chỉ nhiệt độ thử ở phía tr  
sau các thành phần chữ cái.

Ví dụ:

KCU -40	150/5/5
KCV -60	150/5/7,5

### 2. BẢN CHẤT CỦA PHƯƠNG PHÁP

Thử phá hủy mẫu ở nhiệt độ thấp được thực hiện bằng n  
lần va đập của búa kiều con lắc trên mẫu có cắt rãnh hình chữ  
hay chữ V. Mẫu được đặt nằm về phía đối diện với chiều t  
dung lực của búa kiều con lắc và cách đều hai gối tỳ hai đ  
của mẫu.

Trong kết quả thử cần phải xác định công toàn phần dùng  
tiêu hao vào việc phá hủy mẫu và xác định độ dai và đập.

### 3. MẪU THỬ

Hình dạng, kích thước và sai lệch cho phép cần phải phù hợp yêu cầu trong điều 3 của TCVN 312-84.

### 4. THIẾT BỊ THỬ

Máy búa dập kiểu con lắc để thử nén và dập phải phù hợp yêu cầu trong TCVN 312-84.

### 5. TIẾN HÀNH THỬ

5.1. Để làm lạnh mẫu thường dùng một số các hỗn hợp ví như:

- Axít carbonic cứng (dạng băng khô) với rượu etylic hoặc chất lỏng không độc hại, không đóng băng ở nhiệt độ đến  $75^{\circ}\text{C}$ ;
- Hợp chất nitơ lỏng với các chất lỏng không độc hại, không băng ở nhiệt độ đến  $120^{\circ}\text{C}$ ;
- Nitơ lỏng ở nhiệt độ âm  $120^{\circ}\text{C}$ .

Cho phép làm lạnh mẫu bằng các phương pháp khác, ví dụ bằng lạnh của các máy làm lạnh có khi nén tuần hoàn.

Quá trình làm lạnh mẫu phải được tiến hành trong điều kiện đảm an toàn lao động và kỹ thuật an toàn.

5.2. Nhiệt độ của môi trường bao quanh mẫu phải được đo ; thiết bị đo nhiệt có sai số không quá  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ .

5.3. Mẫu phải được đặt vào trong bình chứa các hợp chất làm có thể tích đủ để nhanh chóng làm lạnh hoàn toàn mẫu đến  $\pm$  độ cần thiết.

Sau khi đã làm lạnh mẫu đến nhiệt độ thử (tính đến nhiệt quá lạnh cần thiết) mẫu phải được giữ trong môi trường làm không ít hơn 15 phút.

5.4. Để đảm bảo nhiệt độ định trước của mẫu trong khi thử, ;c khi đặt các mẫu lên máy búa cần phải làm lạnh chúng

quá nhiệt độ cần thiết. Mức độ làm lạnh quá nhiệt độ cần thiết phải là :

2 – 3<sup>o</sup>C nếu nhiệt độ thử đến âm 40<sup>o</sup>C.

3 – 4<sup>o</sup>C nếu nhiệt độ thử đến âm 60<sup>o</sup>C,

4 – 6<sup>o</sup>C nếu nhiệt độ thử đến âm 120<sup>o</sup>C.

5.5. Thời gian kể từ khi lấy mẫu ở môi trường làm lạnh ra và đặt lên máy búa cho đến khi thực hiện va đập không được lâu quá 5 phút.

5.6. Các dụng cụ dùng để lấy mẫu từ môi trường làm lạnh ra cần phải được làm lạnh cùng lúc với mẫu. Sau khi lấy mẫu từ các hợp chất làm lạnh ra cần phải làm sạch mẫu trước khi đưa lên máy để thử.

## 6. XỬ LÝ KẾT QUẢ

Xử lý kết quả cần phải thực hiện theo yêu cầu TCVN 312--84

## 7. BIÊN BẢN THỬ

7.1. Biên bản ghi kết quả thử phải trình bày theo mẫu quy định trong TCVN 312--84. Trong đó cần phải ghi rõ nhiệt độ thử của từng mẫu.

7.2. Dạng phá hủy của mẫu chỉ ghi vào biên bản thử khi có yêu cầu cần thiết.