

KIM LOẠI

**Phương pháp xác định độ dai
và đậm ở nhiệt độ thường**

**TCVN
312 — 69**


**Có hiệu lực
từ 1-1-1970**

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ dai và đậm của kim loại và hợp kim có xu hướng chuyên qua trạng thái dòn do ảnh hưởng của sự hạ thấp nhiệt độ, sự tập trung ứng suất, sự tăng tốc độ biến dạng, sự tăng kích thước tuyệt đối và các nhân tố khác.


Độ dai và đậm xác định bằng công mà mỗi đơn vị diện tích mặt cắt ngang các mẫu tại chỗ có rãnh phải tiêu thụ để làm gãy mẫu có hình dạng xác định.


I. MẪU THỬ

1.1. Mẫu dùng để xác định độ dai và đậm có hình dạng và kích thước như chỉ dẫn ở hình 1.

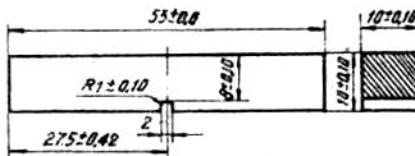
**Hình 1****Chú thích :**

1. Khi có lý do kỹ thuật và được sự thỏa thuận của hai bên, cho phép dùng các loại mẫu có hình dạng và kích thước như chỉ dẫn trên các hình 2—5.

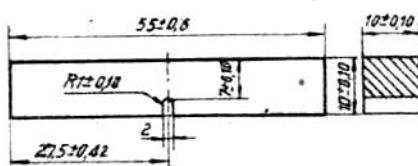**Hình 2****Hình 3**

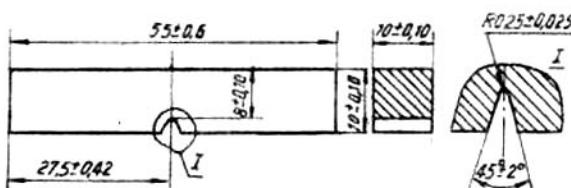

Hình 4

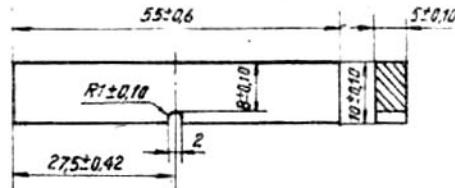

Hình 5

2. Khi xác định độ dai và đập bằng một trong các loại mẫu chỉ dẫn trên hình 2—5, nên tiến hành song song xác định độ dai và đập bằng mẫu chỉ dẫn trên hình 1.

1.2. Chỉ cho phép dùng mẫu chỉ dẫn trên hình 5, khi kích thước mặt cắt ngang của phôi không thể làm được mẫu như chỉ dẫn ở hình 1.

1.3. Trường hợp đặc biệt, cho phép dùng mẫu không có rãnh ở giữa chiều dài và có kích thước $10 \times 10 \times 55$ mm.

1.4. Đối với mẫu có mặt cắt nhỏ, thì kết quả thử chỉ được so sánh với các mẫu có cùng kích thước.

Đối với từng loại vật liệu, có thể xác định bằng thực nghiệm hệ số chuyên đặc biệt để tính độ dai và đập của mẫu chỉ dẫn ở hình 1 theo kết quả thu được từ mẫu chỉ dẫn ở hình 5.

Chú thích. Không có phương pháp chung để tính chuyên độ dai và đập từ kết quả của loại mẫu này ra kết quả của loại mẫu khác. Tùy theo từng loại vật liệu khác nhau mà có hệ số chuyên riêng.

1.5. Dung sai về chiều dài chung của mẫu chỉ dẫn ở hình 1 và mẫu chỉ dẫn ở hình 5, theo sự thỏa thuận của hai bên, có thể đến ± 1.0 mm, với điều kiện là cách đặt mẫu vào máy thử phải bảo đảm thử cho mặt phẳng và đập trùng với mặt phẳng đối xứng của rãnh.

1.6. Ký hiệu quy ước của độ dai và đập, đối với các loại mẫu có rãnh như sau :

a_k — độ dai và đập của mẫu chỉ dẫn ở hình 1, có rãnh bán nguyệt sâu 2 mm ;

a_{k_2} — độ dai và đập của mẫu chỉ dẫn ở hình 2, có rãnh bán nguyệt sâu 3 mm ;

a_{k_3} — độ dài và đậm của mẫu chỉ dẫn ở hình 3, có rãnh bán nguyệt sâu 5 mm ;

a_{k_4} — độ dài và đậm của mẫu chỉ dẫn ở hình 4, có rãnh tam giác với góc 45° , bán kính lượn ở đáy rãnh $r = 0,25\text{ mm}$;


a_{k_5} — độ dài và đậm của mẫu chỉ dẫn ở hình 5 có kích thước $10 \times 5 \times 55\text{ mm}$, có rãnh bán nguyệt sâu 2 mm .

1.7. Góc giữa mặt phẳng đối xứng của rãnh và trục dọc của mẫu là $90 \pm 2^\circ$.

1.8. Mẫu cần được gia công tất cả các mặt; góc mặt cắt ngang của mẫu là $90 \pm 0,5^\circ$.

1.9. Khi chế tạo mẫu từ những tấm thép cán định hình có chiều dày $10 \leq \delta < 12\text{ mm}$, nếu có một trong hai mặt vuông góc với trục rãnh hoặc cả hai mặt vuông góc với trục rãnh là mặt cán thì cho phép giữ nguyên các mặt cán đó không phải gia công, nếu trong tiêu chuẩn hay tài liệu kỹ thuật liên quan khác không có qui định gì đặc biệt hơn.

1.10. Nếu mẫu lấy ra từ những tấm thép cán định hình, thì rãnh của mẫu phải thẳng góc với mặt cán của tấm thép (hình 6).

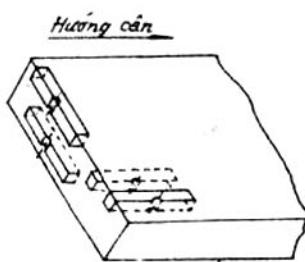

Hình 6

Chú thích. Sự phân bố theo profin và chiều dài của vị trí cắt phôi để chế tạo mẫu, xem phụ lục của tiêu chuẩn này.

1.11. Dùng máy cắt gọt kim loại để cắt phôi làm mẫu, cũng có thể dùng cưa hoặc mỏ cắt oxy để cắt. Khi cắt phôi, mép cắt phải cách mép mẫu một lượng dư cần thiết để bảo đảm cho kim loại làm mẫu không bị thay đổi tính chất do hiện tượng biến cứng và nung nóng gây nên.

1.12. Gia công mẫu lần cuối nên dùng máy mài phẳng. Việc gia công như vậy rất cần đối với mẫu thử trọng tải.

1.13. Rãnh của mẫu có thể gia công bằng cách khoan, phay hoặc mài. Bề mặt của rãnh không được có các vết xước trông thấy bằng mắt thường. Đây rãnh có thể đánh bóng hoặc mài láng thêm. Việc gia công như vậy rất cần đối với mẫu thử trọng tải. Khi gia công rãnh không được làm cho mẫu nóng lên, ảnh hưởng đến tính chất cơ học của kim loại.

1.14. Không được phép dùng mẫu sau đây để thử.

a) Mẫu có hình dáng, kích thước không phù hợp với quy định trong tiêu chuẩn này.

b) Bề mặt rãnh có vết xước ngang, vết nứt do tói hoặc các vết nứt khác.

c) Mẫu bị cong, vênh, các cạnh của mẫu có rìa thừa.

1.15. Khi cần dùng mẫu đã nhiệt luyện để thử, nếu trong các tiêu chuẩn hay tài liệu kỹ thuật về vật liệu và sản phẩm không có quy định gì khác, thì mẫu phải được nhiệt luyện trước khi gia công rãnh của mẫu.

1.16. Nhãn hiệu của mẫu thử phải ghi rõ ở các mặt đầu, mặt bên hoặc mặt sau (mặt đối diện với rãnh) nhưng không được xa quá mặt đầu 15 mm và không được ghi lên các bề mặt tại chỗ gối tựa.

II. THIẾT BỊ THỬ

2.1. Dùng máy búa kiều con lắc để thử ; mẫu được đặt tự do trên hai gối tựa.

2.2. Năng lượng giới hạn của máy búa không được lớn hơn $300 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($30 \text{ kG} \cdot \text{m}$).


Cho phép sử dụng máy búa có năng lượng và đập khác khi đó ký hiệu của độ dai và đập được bổ sung thêm một chỉ số. Ví dụ : khi thử mẫu trên máy búa có năng lượng và đập là $150 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($15 \text{ kG} \cdot \text{m}$), thì ký hiệu độ dai và đập như sau : đối với mẫu chỉ dẫn trên hình 1 là $a_k/150$; đối với mẫu chỉ dẫn ở hình 2 là $a_2/150$ v.v...

2.3. Sự sai lệch của thang đo không được lớn hơn 0,5% công và đập lớn nhất của máy búa.

2.4. Máy búa kiểu con lắc cần phải có dụng cụ lấy chuẩn để định vị rãnh của mẫu ở chính giữa hai gối tựa.

Chú thích. Dụng cụ lấy chuẩn có thể làm theo những kết cấu khác nhau, nhưng khi dùng loại dụng cụ lấy chuẩn hạn chế hai mặt đầu thì vị trí đặt dụng cụ lấy chuẩn ở trên gối tựa phải bảo đảm không được làm cản trở sự biến dạng tự do của mẫu trong thời gian va đập.

2.5. Kích thước chính của gối tựa và đầu búa con lắc phải theo đúng chỉ dẫn trên hình 7.

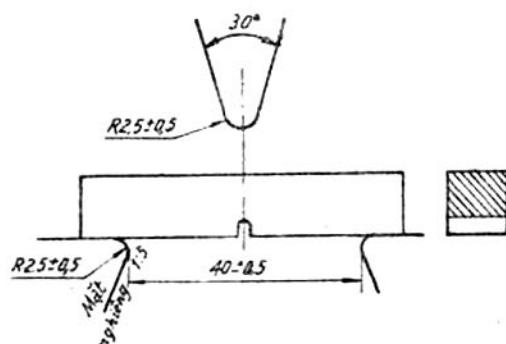

Hình 7

2.6. Tốc độ của búa con lắc tại thời điểm va đập phải ở trong thời hạn từ 4 đến 7 m/s, tương ứng với khi nâng búa con lắc lên độ cao từ 0,8 đến 2,5 m.

2.7. Mặt phẳng dao động của búa con lắc phải thẳng đứng; tâm va đập phải trùng với điểm va đập của búa con lắc. Các yêu cầu này phải được kiểm tra trước khi thí nghiệm.

2.8. Trước mỗi đợt thử, phải kiểm tra sự dao động tự do của con lắc ở các vị trí cao và thấp. Khi đó kim chỉ trị số của công cả hai trường hợp phải ở số 0, đọc chính xác đến 1 N.m (0,1 kG.m).

III. TIẾN HÀNH THỬ

3.1. Tiến hành thử nên ở trong phạm vi nhiệt độ từ 15 đến 30°C.

3.2. Mẫu thử phải đặt nằm trên hai gối tựa của máy búa, rãnh của mẫu cách đều hai gối tựa, khi đó sai lệch giữa trục dọc của búa con lắc và trục rãnh không được vượt quá 0,5 mm. Tiến hành thử bằng cách cho búa con lắc đập một lần lên mặt đối diện với mặt có rãnh.

3.3. Nếu thử không đạt yêu cầu, vì phát hiện ở chỗ gãy có vết nứt cũ hoặc kim loại bị phân lớp thì phải tiến hành thử lại. Mẫu dùng để thử lại phải giống như mẫu đã bị hỏng (dùng mẫu thay thế và nguyên nhân thay thế phải ghi rõ vào biên bản kết quả thử).

3.4. Đối với từng loại vật liệu, nếu trong các tài liệu kỹ thuật không có hướng dẫn cụ thể thì số lượng mẫu dùng để thử độ dai và đập ít nhất là 3 mẫu.

IV. TÍNH TOÁN KẾT QUẢ

4.1. Công tiêu thụ để làm gãy mẫu, được xác định trực tiếp trên thang độ của máy búa, hoặc xác định theo góc nâng lớn nhất của con lắc trước và sau khi mẫu gãy. Tính bằng độ theo công thức sau:

$$A_k = P l (\cos \beta - \cos \alpha)$$

trong đó :

P — lực của búa con lắc tính bằng N;

l — chiều dài con lắc từ trục quay đến trọng tâm tính bằng m;

α, β — góc nâng lớn nhất của búa con lắc trước và sau mẫu gãy tính bằng độ.

Trị số A_k trong cả hai trường hợp tính độ chính xác $1 N.m$ ($0,1 kG.m$).

4.2. Độ dai và đập (a_k) xác định theo công thức sau:

$$a_k = \frac{A_k}{F} (Nm/cm^2)$$

trong đó :

A_k — công va đập, tiêu thụ để làm gãy mẫu, tính bằng $N.m$;

F — diện tích mặt cắt ngang của mẫu ở chỗ có rãnh, tính bằng cm^2 .

Cho phép quy tròn trị số a_k tính toán được đến $1 N.m/cm^2$ ($0,1 kG.m/cm^2$).

4.3. Nếu năng lượng tích lũy của máy búa không đủ, hoặc kim loại có độ dai lớn, nếu mẫu không gãy (còn hoàn toàn tiêu thụ) thì trong báo cáo kết quả thử phải ghi rõ «không gãy» và trước chữ a_k ghi thêm dấu «>» (lớn hơn).

PHỤ LỤC CỦA TCVN 312 — 69

LOẠI THÉP CÁN	VỊ TRÍ CẮT PHÔI		
	Theo hướng cán	Theo chiều dài của tấm thép	Theo mặt cắt của profin (chiều dày thép cán) và theo chiều rộng của băng đe thử độ dai va đập

THÉP PHÂN LOẠI

Thép tròn, vuông, sáu cạnh	dọc*	Từ một đầu bất kỳ nào đó của profin	Khi chiều dày thép cán (đường kính, cạnh vuông) đến 60 mm, trục phôi phải trùng với trục của thanh thép. Khi chiều dày thép cán (đường kính, cạnh vuông) lớn hơn 60 đến 100 mm, trục phôi phải đi qua trên khoảng cách bằng 1/2 bán kính kề từ mặt ngoài của thanh thép hoặc bằng 1/4 đường chéo kề từ góc profin. Khi chiều dày thép cán (đường kính, cạnh vuông) lớn hơn 100 mm, trục phôi phải đi qua trên khoảng cách bằng 1/3 bán kính kề từ mặt ngoài của thanh thép hoặc bằng 1/6 đường chéo kề từ góc profin.
Thép dạng băng	dọc	Từ một đầu bất kỳ nào đó của băng	Trục phôi nằm trên khoảng cách 1/3 chiều rộng của băng kề từ mép của nó.

THÉP ĐỊNH HÌNH

Thép chữ I, U, T	dọc	Từ mặt đầu bất kỳ nào đó của profin	Trục phôi nằm trên khoảng cách 1/3 chiều cao của profin lấy sát thành của nó **.
------------------	-----	-------------------------------------	--

LOẠI THÉP CÁN	VỊ TRÍ CẮT PHÔI		
	Theo hướng cán	Theo chiều dài của tấm thép	Theo mặt cắt của profin (chiều dày thép cán) và theo chiều rộng của băng để thử độ dai va đập

THÉP ĐỊNH HÌNH

Thép góc và thép chữ Z	dọc	Từ một đầu bất kỳ nào đó của profin	Phôi phải lấy ở đáy profin, trục phôi ở trên khoảng cách $1/3$ chiều rộng của đáy kề từ mép đầu cùng của đáy profin.
Dầm chữ I đáy rộng (I)	dọc	Từ một đầu bất kỳ nào đó của profin	Phôi lấy ở đáy của dầm, trục phôi ở trên khoảng cách $1/6$ chiều rộng của đáy dầm kề từ mép ngoài vào.
Thép tấm	ngang	Khi cán thành tấm từ các thỏi thép thì lấy ở đầu cuối của tấm thuộc phần đầu, của thỏi cán ra	Phôi lấy vùng giữa chiều rộng của tấm ; đối với mẫu hình trụ cắt phôi như sau : a) khi chiều dày của tấm lớn hơn 25 mm đến 60 mm , thi phải cắt sao cho trục phôi có thể ở gần sát mặt ngoài của tấm thép (đè đầu mẫu, được giữ nguyên màu đen của kim loại); b) khi chiều dày của tấm lớn hơn 60 mm thi cắt sao cho trục phôi đi qua khoảng cách $1/5$ chiều dày của tấm kề từ mặt ngoài của nó.
Thép băng rộng dùng vận chuyển	dọc	Từ một đầu bất kỳ nào đó của băng	Trục phôi ở trên khoảng cách $1/3$ chiều rộng của băng kề từ mép của nó.

Tiếp theo

LOẠI THÉP CÁN	VỊ TRÍ CẮT PHÔI		
	Theo hướng cán	Theo chiều dài của tấm thép	Theo mặt cắt của profin (chiều dày thép cán) và theo chiều rộng của băng đẽ thử độ dai và đậm
THÉP ĐỊNH HÌNH			
Thép tấm cuộn ngang	Trên khoảng cách không nhỏ hơn 1m kể từ đầu cuối của cuộn		Lấy ở giữa vùng giữa chiều rộng của tấm. Đối với mẫu hình trụ cắt phôi giống như thép tấm.

* Trường hợp cắt phôi từ thép phân loại có hướng cán ngang thì trực phôi phải đi qua khoảng cách giống như mẫu cắt từ thép phân loại có hướng cán dọc.

** Trường hợp không thể lấy phôi ở cạnh thành của profin trên khoảng cách $1/3$ của profin được (vì profin nhỏ) thì trực của mẫu có thể di chuyển đến giữa profin hoặc cắt ở mẫu được cắt ở đáy profin.