

Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền nén


Refractory materials - Method for determination of compressive strength

Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 176 : 1965

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ bền nén ở nhiệt độ phòng thí nghiệm cho các loại sản phẩm chịu lửa.

1. Thiết bị thử


- 1.1. Máy ép phải đảm bảo các yêu cầu sau
 - 1.1.1. Có bộ gá chỏm cầu (hình 1) để lực ép, ép đều trên mẫu thử.
 - 1.1.2. Kích thước mặt ép không nhỏ hơn mặt mẫu thử, mặt ép phải phẳng và có đánh dấu tẩm.
 - 1.1.3. Thang đo phải chọn sao cho kết quả thử hông nằm dưới $1/10$ giá trị mặt chia của thang và đảm bảo có độ chính xác không thấp hơn $\pm 2\%$ trong phạm vi $9/10$ giá trị mặt chia còn lại của thang.
- 1.2. Thước đo kim loại có độ chính xác $0,1\text{mm}$,
- 1.3. Tủ sấy có bộ phận điều chỉnh nhiệt độ.
- 1.4. É ke.

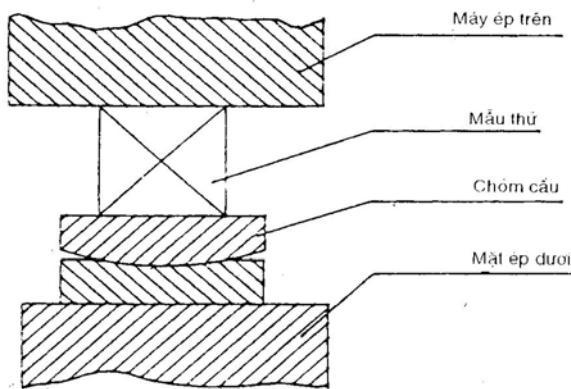

Hình 1

2. Chuẩn bị mẫu thử

- 2.1. Mẫu thử được cắt từ một góc của sản phẩm, có hình khối lập phương, cạnh bằng chiều dày của sản phẩm.
 - Cạnh nằm trong khoảng $20 - 100\text{mm}$. Nếu sản phẩm có chiều dày lớn hơn 100mm thì mẫu thử có cạnh bằng 100mm .
 - Nếu sản phẩm có chiều dày nhỏ hơn 20mm thì không xác định độ bền nén.
- 2.2. Các mặt mẫu thử chịu lực nén phải được mài nhẵn phẳng, song song với nhau và có đánh dấu.
 - Độ song song được kiểm tra bằng cách đo chiều cao mẫu ở 4 vị trí khác nhau. Sai lệch giữa hai lần đo bất kì không được lớn hơn $0,2\text{mm}$.

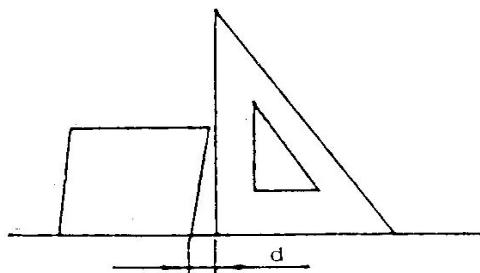

Hình 2

- Độ vuông góc được kiểm tra bằng êke (hình 2), sai lệch giữa các cạnh đo tương ứng của mẫu thử với cạnh êke không được lớn hơn 0,5mm.
- 2.3. Trước khi thử phải sấy khô mẫu ở nhiệt độ $110 \pm 5^{\circ}\text{C}$ đến khối lượng không đổi và để nguội đến nhiệt độ phòng.
Phải quan sát để loại các mẫu bị sứt mẻ, nứt, rạn.


3. Tiến hành thử

- 3.1. Trước khi thử phải tiến hành đo các kích thước a_1, a_2, b_1, b_2 của mẫu thử (hình 3)
- 3.2. Đặt mẫu thử vào giữa phụ tùng chỏm cầu và mặt ép sao cho trực của mẫu thử mặt ép và phụ tùng chỏm cầu trùng nhau.
- 3.3. Điều chỉnh cho các mặt ép áp chặt vào mẫu thử rồi cho máy hoạt động. Tốc độ tăng tải trọng phải đều, liên tục và bằng $2.10(\text{ N/mm}^2)$ trong một giây, cho đến khi mẫu thử bị phá hủy hoàn toàn.

4. Tính kết quả

- 4.1. Độ bền nén (R_N) của từng mẫu, tính bằng (N/mm^2) theo công thức :

$$R_N = \frac{P}{S}$$

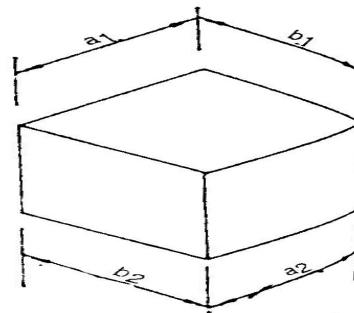

Hình 3

Trong đó:

P - Lực ép phá vỡ mẫu thử, tính bằng N;

S – Tiết diện ngang chịu nén của mẫu thử, tính bằng mm^2 theo công thức

$$S = 1/4 (a_1 + a_2)(b_1 + b_2)$$

Trong đó:

a_1, a_2, b_1, b_2 : Các kích thước mẫu thử tính bằng mm;

- 4.2. Kết quả thử là trung bình cộng của 3 lần thử, loại trừ số bé nhất.

Độ bền nén của sản phẩm xác định theo tiêu chuẩn này cho phép sai số $\pm 10\%$.

- 4.3. Kết quả thử phải ghi vào bảng (xem phụ lục)

Phụ lục**Bảng ghi kết quả xác định độ bền nén của sản phẩm chịu lửa**

Tên xí nghiệp (nhà máy).....

Tên gạch..... thuộc lô.....

Số TT	Kích thước mẫu thử mm					Tiết diện ngang S mm ²	Lực ép phá vỡ mẫu (N)	Độ bền nén (N/m m ²)	Ghi chú
	Cao	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂				

Nhận xét và kết luận

Độ bền nén của lô sản xuất

$$R_N = \dots\dots\dots N/mm^2$$

Ngày..... tháng..... năm 19.....

Người thí nghiệm

(Kí tên)